

| №№ п/п | ДВ № | Наименование работ по смете: |
|--------|------|--|
| 1 | 23 | Интеграция автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре системы "Стрелец-Интеграл" в адресную систему "Болид" (замена приборов с участками электропроводки) на 3, 4 этажах |
| 2 | 21 | Ремонт ливнёвой канализации кровли, здание 266 "В", инв.№10000266В |
| 3 | 21 | Ремонт железобетонных плит покрытий здания 266 В, инв.№10000266В |
| 4 | 25 | Ремонт трубопровода гликоля, ремонт циркуляционного насоса, Холодильной машины ФУУ-80, инв.№НА509233 |



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ООО "НПП "Тасма"

Е.Л.Самков

2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 21

от " 09 " июня 2022 г. в отношении объекта ремонта зд.266В, инв. №10000266В

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм | Объем | Необходимые работы |
|-------|---|---------|---------------|---|
| 1 | Сквозная коррозия стальных труб ливневой канализации Д 100 | м | 288 | Замена труб ливневой канализации на полипропиленовые Д 110 |
| 2 | Коррозия и частичное разрушение трапов ливневой канализации Д 100 | шт | 12 | Замена трапов ливневой канализации Д 90 |
| 3 | Разрушение стыков железобетонных плит покрытия | м3 | 1,56 | Заделка разрушений в стыках железобетонных плит покрытия безусадочными сухими составами |
| 4 | Коррозия стальной арматуры плит покрытия | м2 | 13 | Антикоррозионное покрытие арматуры цементными составами |
| | | | Итого: | 4 |

Председатель комиссии :

Члены комиссии:

Андрианов В.П.

Юскевич Ю.А.

Жукова Е.М.

Войнич В.А.



Ю

Об

2022 г.



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ООО "НПП

"Тасма"

Е.Л.Самков

06 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №23

от " 09 " июня 2022 г. в отношении объекта ремонта зд. 266С, инв. №10000266С.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм | Объем | Необходимые работы |
|-------|--|---------|---------------|--|
| 1 | Негерметичность задвижек Ду50 | шт | 2 | Ремонт задвижек Ду50 |
| 2 | Негерметичность задвижек Ду100 | шт | 4 | Ремонт задвижек Ду100 |
| 3 | Негерметичность задвижек Ду150 | шт | 2 | Замена задвижек Ду150 |
| 4 | Электропроводка систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре - потеряны диэлектрические свойства изоляции, отслоение и механические повреждения изоляционного слоя токоведущих жил, окисление соединительных жил | п.м. | 50 | Замена участками электропроводки систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о |
| 5 | Система автоматической пожарной сигнализации: приемно-контрольные приборы - окисление токоведущих соединений; повреждение монтажных плат (отслоение токоведущих дорожек, потеряны диэлектрические свойства монтажных плат); короткое замыкание токоведущих жил приборов. | шт | 9 | Замена приемно-контрольных приборов автоматической пожарной сигнализации |
| 6 | Система автоматической пожарной сигнализации: резисторы МЛТ - 025 4,7 кОм боры - окисление токоведущих соединений; повреждение монтажных плат (потеряны диэлектрические свойства) | шт | 60 | Замена приемно-контрольных приборов автоматической пожарной сигнализации |
| | | | Итого: | 6 |

Председатель комиссии :

Члены комиссии:

Андрианов В.П.

Юскевич Ю.А.

Жукова Е.М.

Войнич В.А.

09

06

2022 г.



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ООО "НПП "Тасма"

Е.Л.Самков

«10» 06 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №25

от "09" июня 2022 г. в отношении объекта ремонта холодильной машины ФУУ-80, инв. №НА509233 - трубопровод и насос перкачки гликоля

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм | Объем | Необходимые работы |
|-------|--|---------|---------------|--|
| 1 | Сквозная коррозия трубопровода гликоля Ду100 | м | 500 | Замена трубопровода гликоля Ду100 |
| 2 | Коррозия рабочего колеса насоса (КМ 100-80-160) гликоля на 75%, неустраняемый люфт в подшипниковых опорах вала привода насоса. | шт | 1 | Замена насоса перкачки гликоля КМ 100-80-160 |
| 3 | Негерметичность задвижки Ду80, течь сальниковых узлов, коррозия корпуса обвязки насоса гликоля | шт | 2 | Замена задвижки Ду80 обвязки насоса гликоля |
| 4 | Негерметичность задвижки Ду100, течь сальниковых узлов, коррозия корпуса обвязки насоса гликоля | шт | 2 | Замена задвижки Ду100 обвязки насоса гликоля |
| 4 | Негерметичность крана шарового 1/2", течь сальникового узла | шт | 1 | Замена крана шарового 1/2" |
| | | | Итого: | 1 |

Председатель комиссии :

Члены комиссии:

Андреанов В.П.

Юскевич Ю.А.

Жукова Е.М.

Войнич В.А.

09

06

2022 г.